



MATROX RAD2GDF 采集卡的安装与测试方法


我司代理的 MATROX RAD2GDF,本文叙述此卡的安装及测试方法：如下图，初次插入卡后，打开设备管理器有如下未知设备（如红色箭头所指）

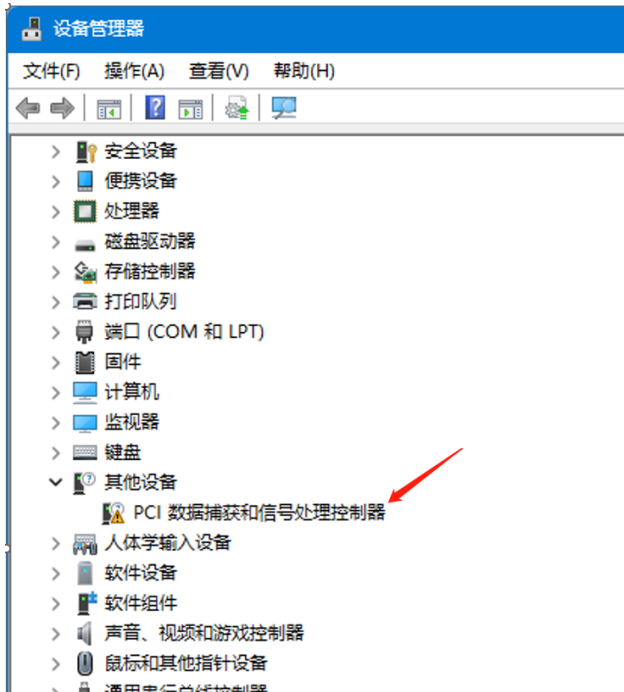

我们开始安装 MIL10,要注意，MIL10 之前的版本不支持,安装过程无特别注意的地方，就是在如下步骤时要注意勾选驱动即可：

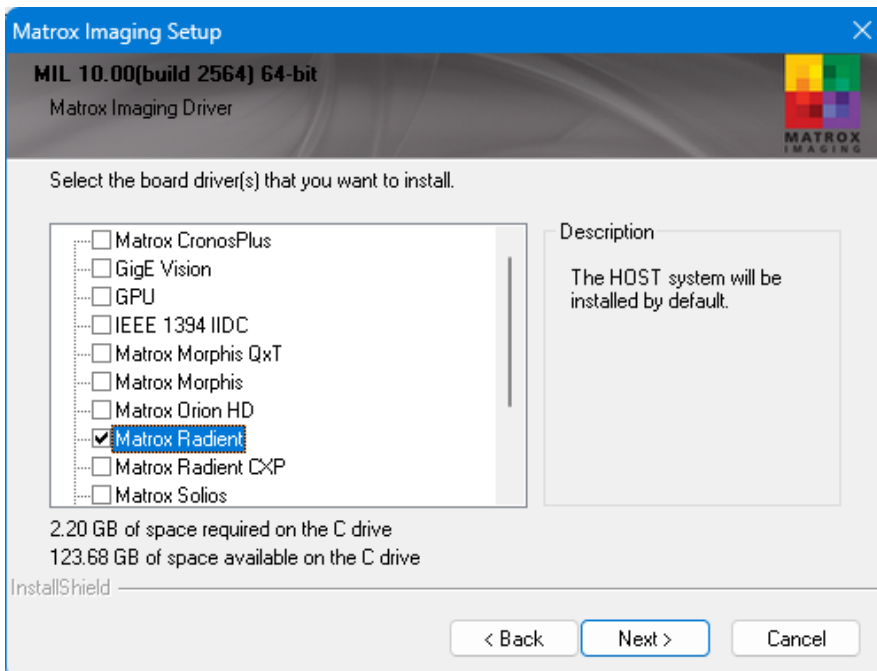


安装完毕后，我们再进设备管理器中已变成如下图所示，这时表示卡的驱动已安装成功

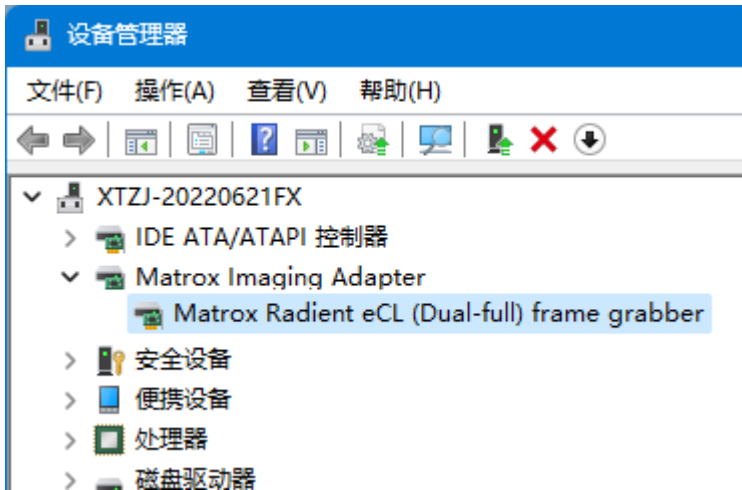

我们在桌面找到此图标双击




打开如下的界面

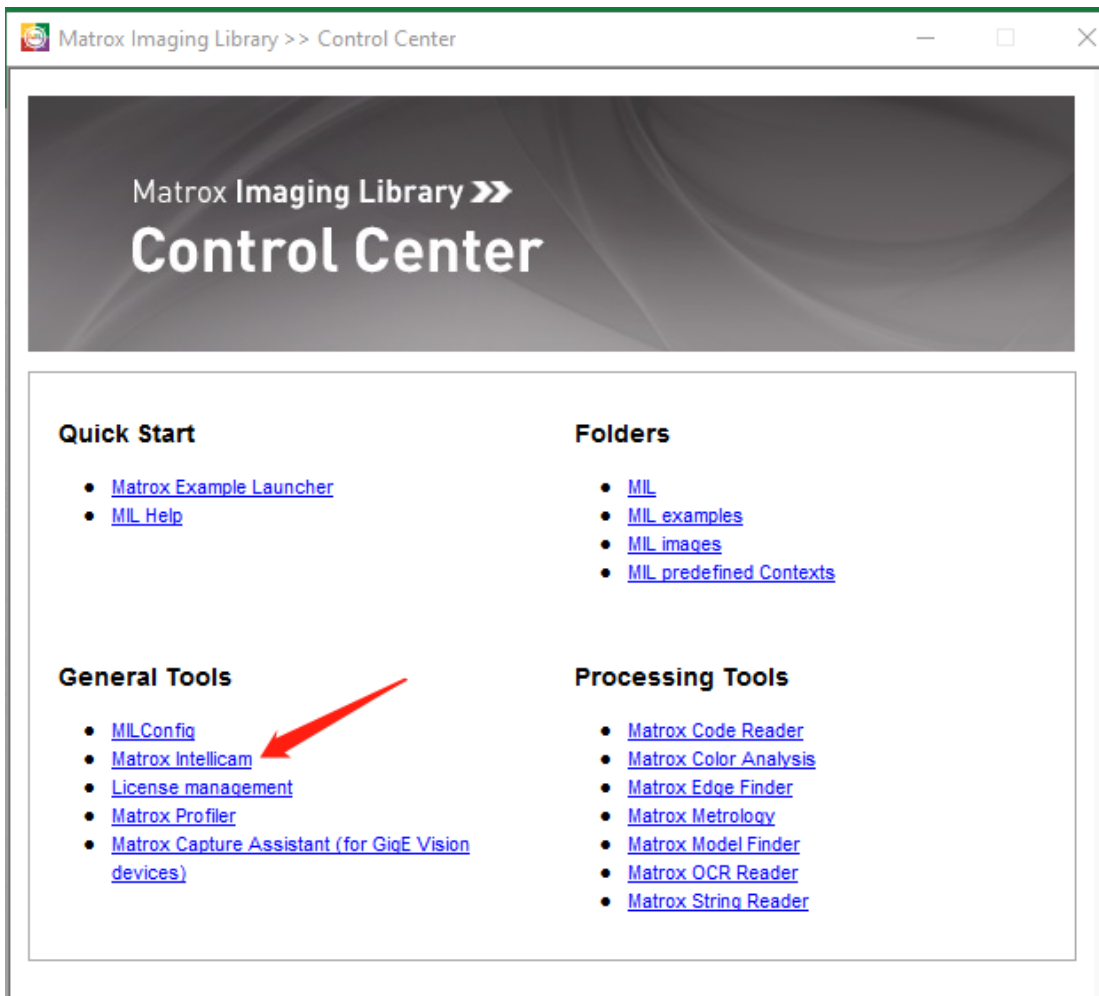


单击箭头所指

的程序，启动 INTELLICAM 测试程序，程序启动后界面如下：

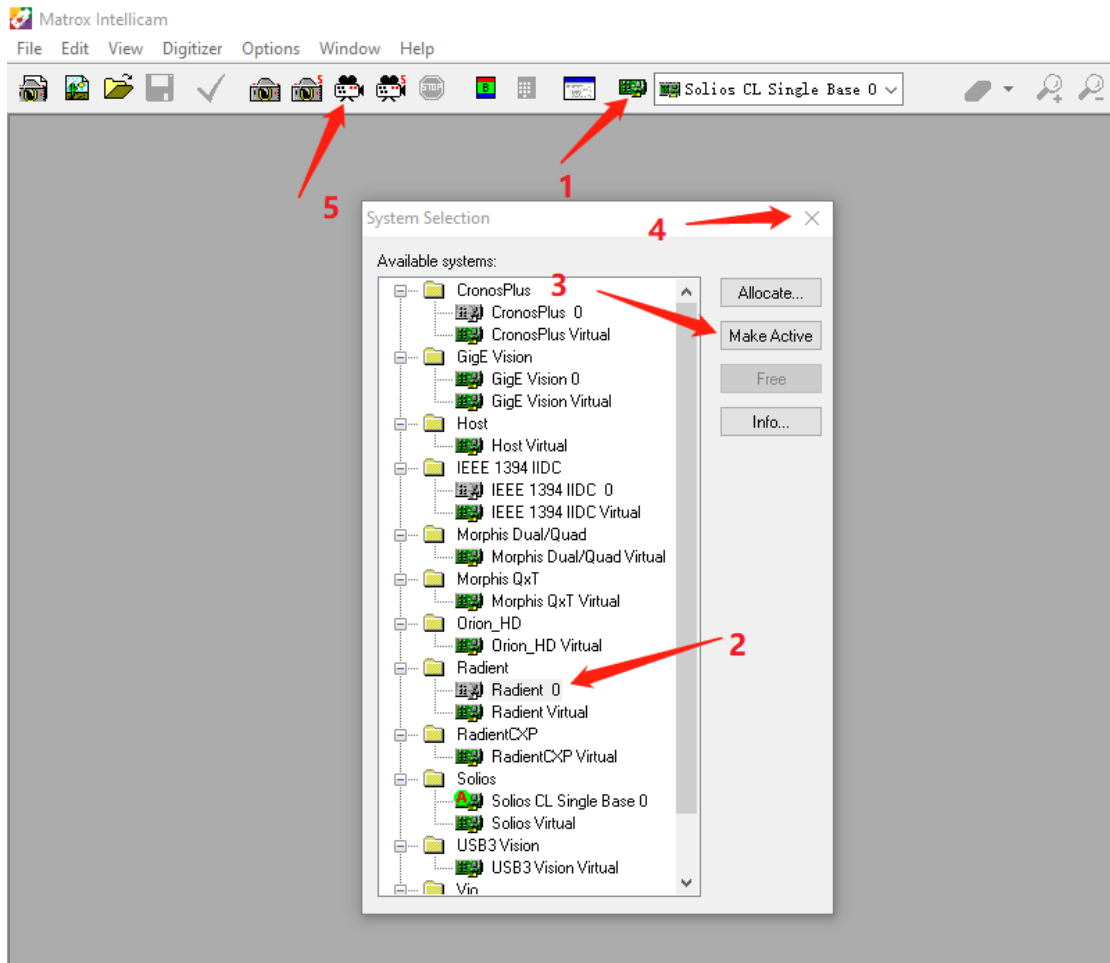


请按步


骤 1, 2, 3, 4, 5 进行, 此时第一次使用, 它会提示你更新 Firmware, 请选 “是”

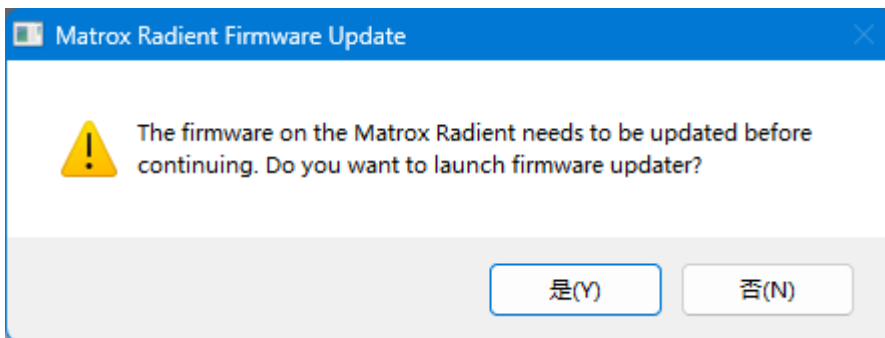


出 现 如 下 图 所 示 界 面 ,

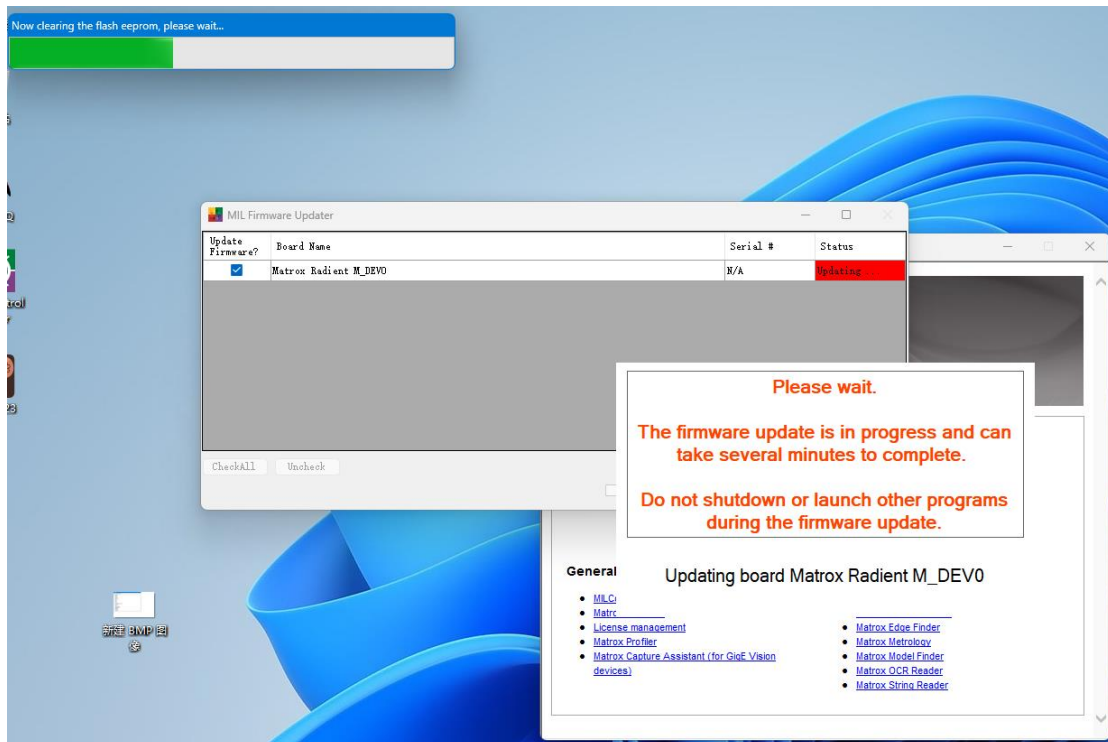

如果 INTELLICAM 程序已打开，它还会提示你关闭，请关闭此程序，约一分钟升级完成，完成后出现如下对话框，请选择”SHUTDOWN NOW!”

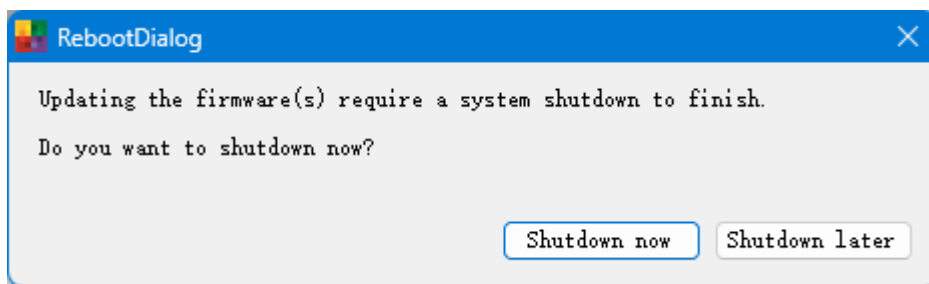


此时切记，不要自行操作，让系统自动关机，如果是用户自行操作而且是重启（非关机）时，升级失败，这时只需再关机一次再重启即可，我们再启动 INTELLICAM 程序，执行 1，2，3，4，5 步时弹出对话框如下：

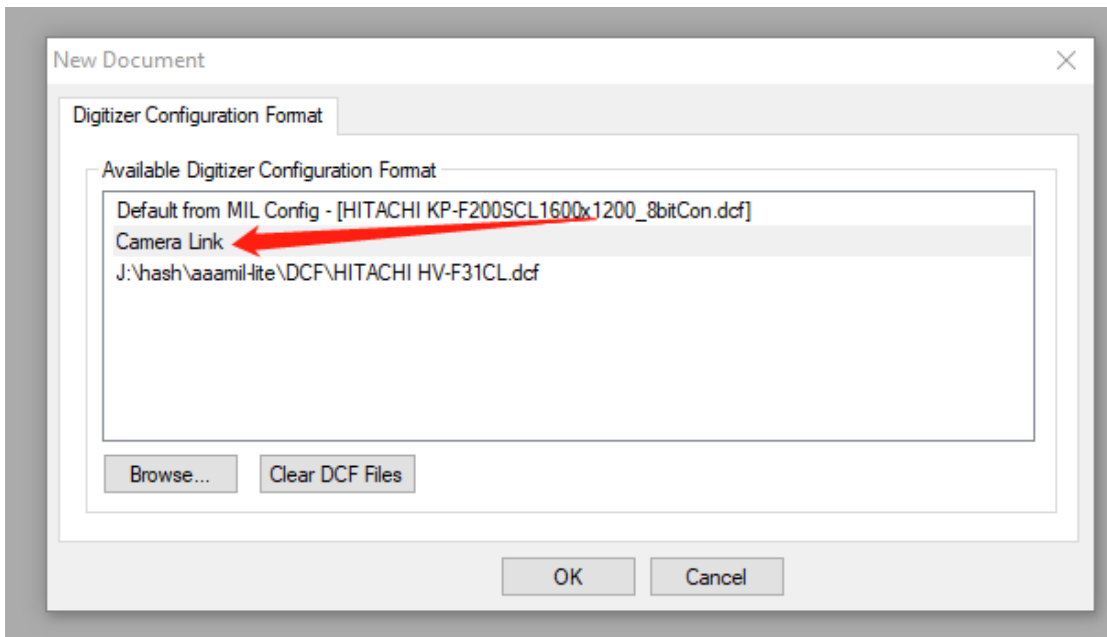


, 选择箭头所

指的 DCF 文件，选 OK，它会提示如下图所示：

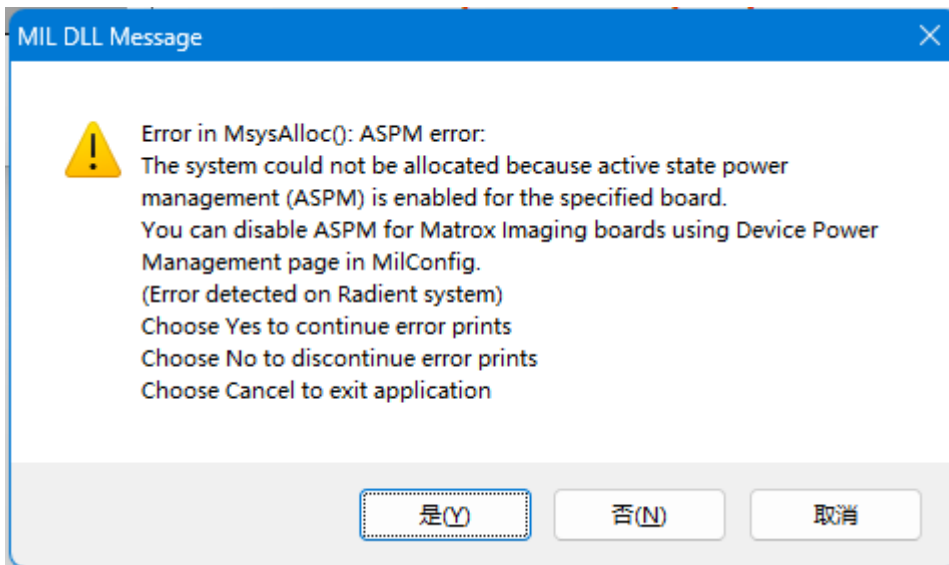


此时进 MILCONFIG 界面，

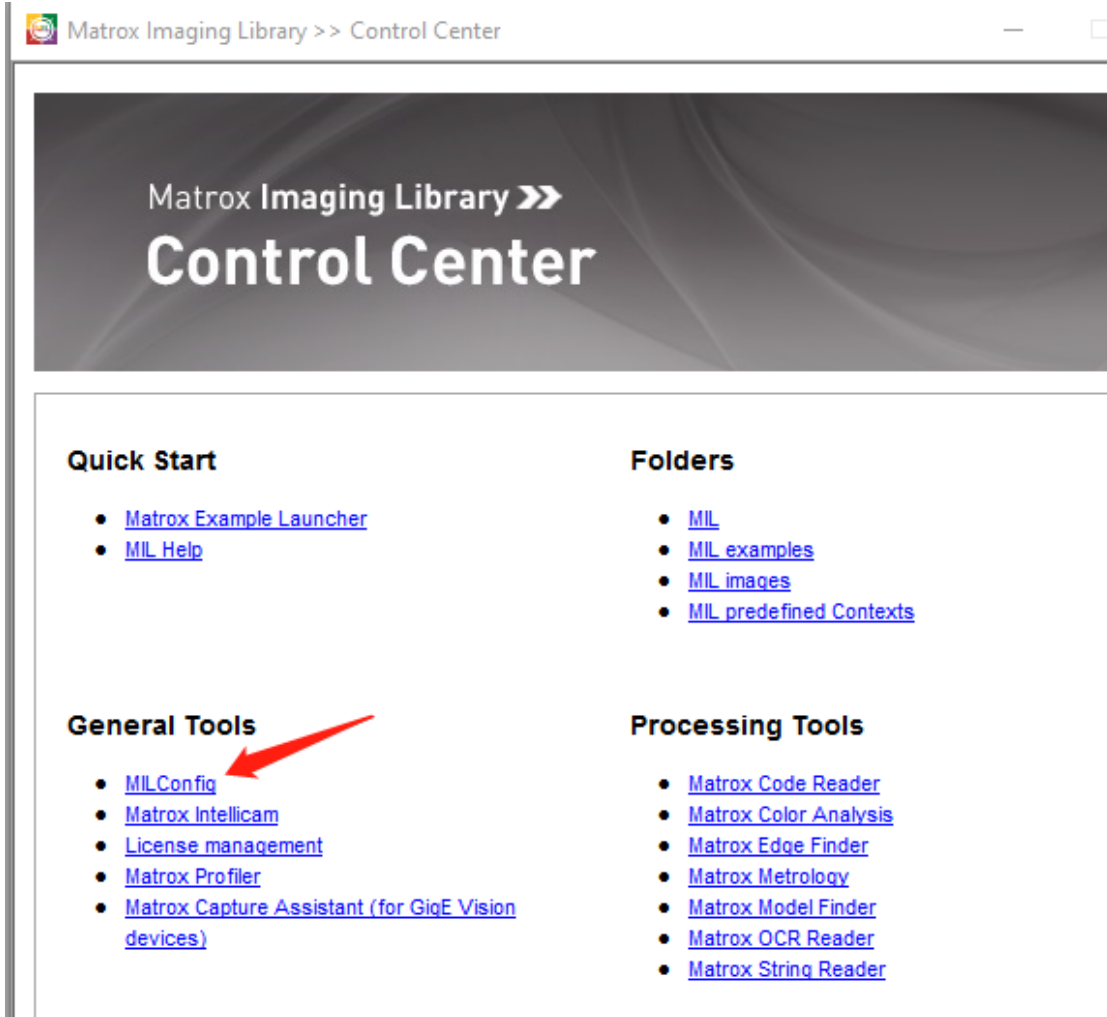


将此界面的

ASPM 打勾，应用，重启后即可，如下图

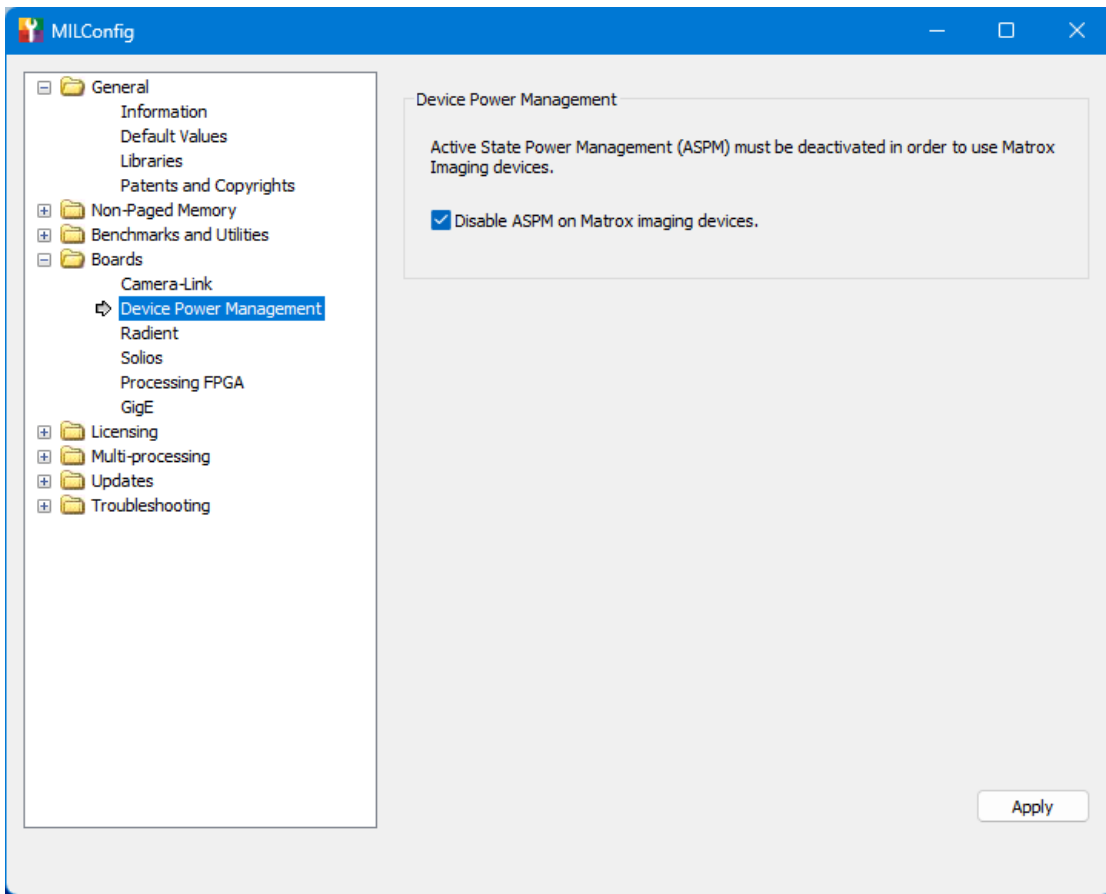

再进 INTELLICAM 程序中，测试程序，这时一切就正常了，如下图：

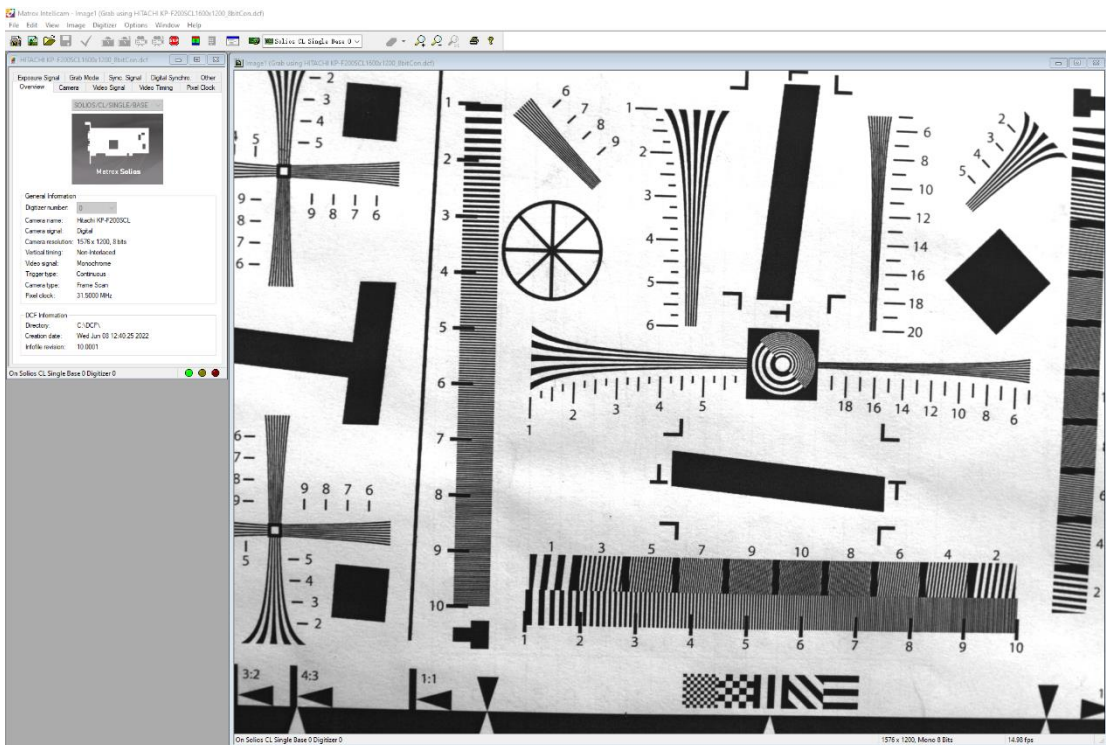

感谢深圳市汇龙影像科技有限公司提供硬件及技术支持。